

# proceq

## PROFOMETER® PM-6 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



60 Years of Innovation

Made in Switzerland

## Material fornecido



- A** Profometer com tela Touchscreen
- B** Bateria completa
- C** Sonda universal com carro
- D** Cabo de 1,5m para sonda Profometer PM
- E** Fonte de alimentação com cabo (EUA, RU ou UE)
- F** Cabo USB de 1,8 m (6 pés)
- G** DVD com software
- H** Documentação
- I** Alça para transporte completa


## Visão Geral



Aperte para ligar. Para desligar pressione novamente e toque em "X Off" na tela.

Tecla de função – Troca o modo de exibição de tela inteira.

Tecla voltar – Retorna para a tela anterior.

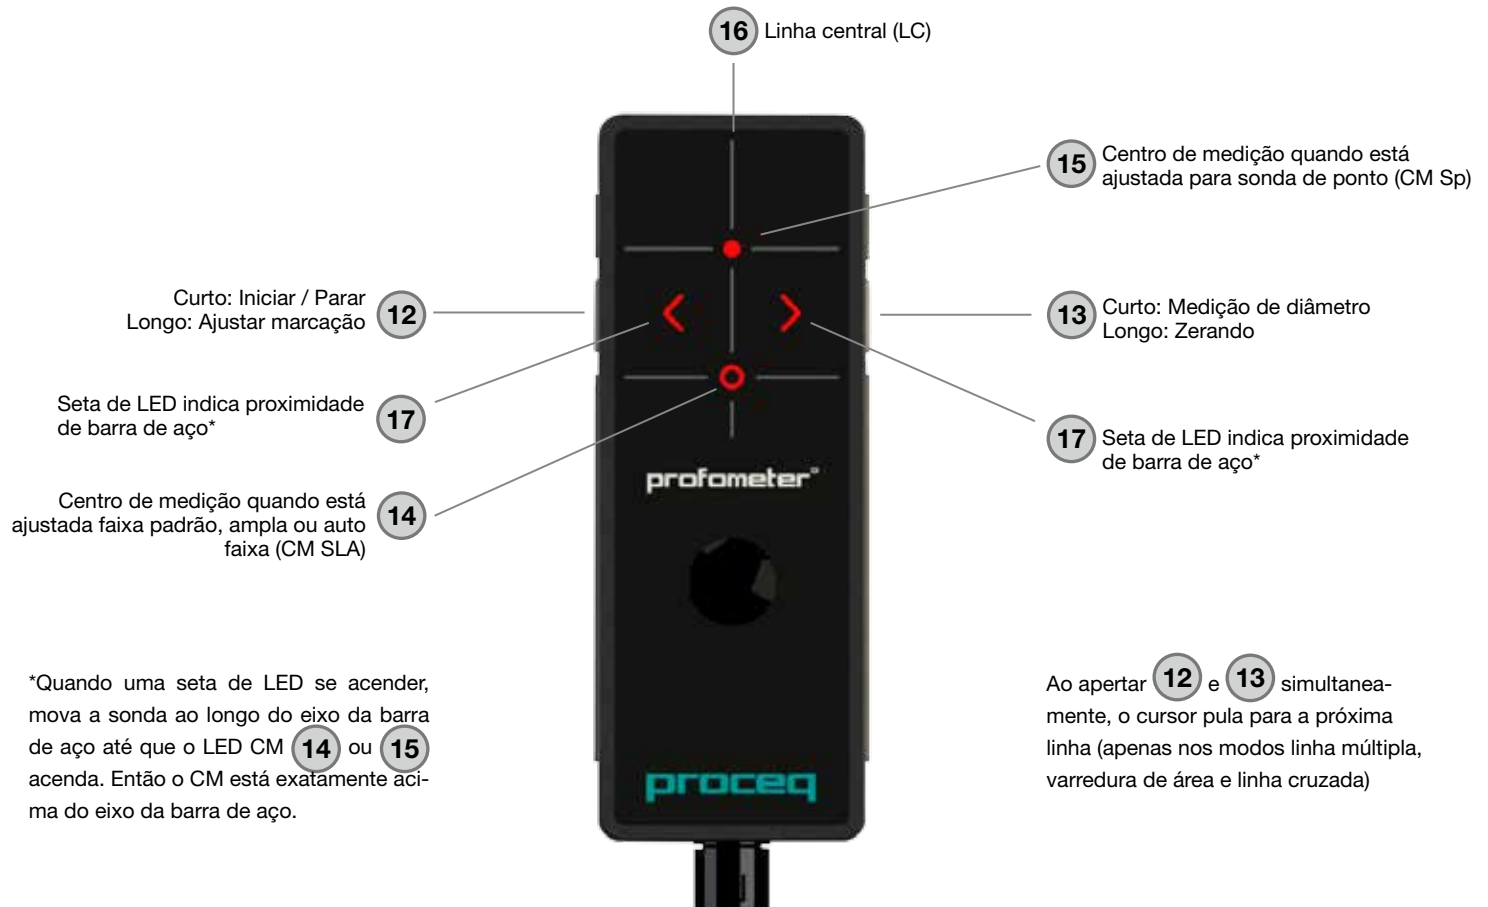

## Índice

<b>1. Segurança e responsabilidade .....</b>	<b>6</b>	<b>6. Especificações técnicas .....</b>	<b>29</b>
1.1 Informação geral .....	6	<b>7. Manutenção e suporte .....</b>	<b>30</b>
1.2 Responsabilidade.....	6	7.1 Manutenção e limpeza.....	30
1.3 Instruções de segurança .....	6	7.2 Conceito de suporte.....	30
1.4 Utilização correta .....	6	7.3 Garantia padrão e garantia estendida.....	30
<b>2. Princípio de medição .....</b>	<b>7</b>	7.4 Descarte.....	30
2.1 Princípio de medição .....	7	<b>8. Software PM-Link .....</b>	<b>30</b>
2.2 Medição calibrada com o Profometer PM-6.....	7	8.1 Iniciando o PM-Link .....	30
2.3 A faixa de medição .....	7	8.2 Exportação dos dados.....	33
2.4 Resolução.....	8	8.3 Deletando dados .....	35
2.5 Esfera de influência por material ferromagnético.....	8	8.4 Mais funções .....	35
<b>3. Funcionamento .....</b>	<b>8</b>	<b>9. Apêndices.....</b>	<b>35</b>
3.1 Instruções preliminares.....	8	9.1 Anexo A1: Diâmetros de barra de aço .....	35
3.2 Menu principal.....	9	9.2 Anexo A2: Correções para barras de aço próximas.....	36
3.3 Configurações .....	9	9.3 Anexo A3: Camada mínima / máxima .....	36
3.4 Tela de medição .....	11		
3.5 Modos de medição e armazenamento de dados .....	12		
3.6 Revisão dos dados.....	18		
3.7 Orientações práticas .....	24		
<b>4. Manuseando os documentos do Explorer.....</b>	<b>27</b>		
<b>5. Informações para pedidos.....</b>	<b>28</b>		
5.1 Unidades.....	28		
5.2 Atualizações .....	28		
5.3 Peças e acessórios .....	28		

# 1. Segurança e responsabilidade

## 1.1 Informação geral

Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso e manutenção do Profometer PM-6. Leia o manual atenciosamente antes de utilizar o instrumento pela primeira vez. Guarde este manual em local seguro para consultas futuras.

## 1.2 Responsabilidade

Nossos “Termos e condições gerais de venda e fornecimento” aplicam-se em todos os casos. Reivindicações de garantia ou responsabilidade em consequência de lesões pessoais ou danos materiais não se sustentam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes causas:

- Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designação de acordo com a descrição neste manual.
- Verificação de performance incorreta para operação e manutenção do instrumento e seus componentes.
- Não efetuar as operações conforme se encontram descritas no manual de instruções quanto à verificação de performance, operação e manutenção do instrumento e de seus componentes.
- Modificações não autorizadas no instrumento e seus componentes.
- Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e força maior

Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq SA não dá garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa à completude e/ou precisão da informação.

## 1.3 Instruções de segurança

O equipamento não deve ser operado por crianças ou qualquer pessoa sob influência de álcool, drogas ou preparados farmacêuticos. Qualquer pessoa que não esteja familiarizada com este manual deve ser supervisionada quando estiver utilizando o equipamento.

- Efetue a manutenção estipulada de forma apropriada e no momento correto.
- Após finalizar as tarefas de manutenção, realize uma verificação funcional.

## 1.4 Utilização correta

- O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina conforme descrito neste manual.
- Somente substitua peças defeituosas por peças originais da Proceq.
- Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressamente aprovados pela Proceq. Caso sejam instalados ou conectados outros acessórios ao instrumento, a Proceq não aceitará ser responsabilizada e a garantia do produto perde a validade.

## 2. Princípio de medição

### 2.1 Princípio de medição

O Profometer PM-6 utiliza tecnologia de indução de pulso eletromagnético para detectar as barras de aço. As bobinas na sonda são periodicamente carregadas com pulsos de corrente e, assim, geram um campo magnético. Correntes parasitas são produzidas sobre a superfície de qualquer material eletricamente condutor que estiver no campo magnético. Elas induzem um campo magnético na direção oposta. A mudança resultante na tensão pode ser utilizada para a medição.

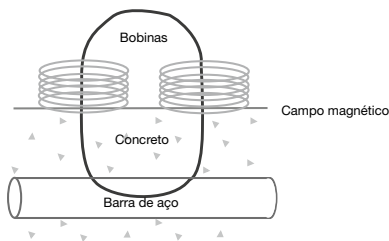


Figura 1: Princípio de medição

O Profometer PM-6 utiliza diferentes combinações de bobinas para gerar diversos campos magnéticos. O processamento avançado de sinal permite localizar uma barra de aço e também medir o recobrimento e diâmetro da barra de aço.

Este método não é afetado por todos os materiais não condutivos como concreto, madeira, plásticos, tijolos, etc. No entanto, todo tipo de material condutivo no campo magnético (esfera com raio de aprox. 200 mm / 8 polegadas) terá influência sobre a medição.




**OBSERVAÇÃO!** Remova todos os objetos metálicos como anéis e relógios antes de iniciar a medição.

### 2.2 Medição calibrada com o Profometer PM-6

O Profometer PM-6 foi calibrado para medir um arranjo normal de barras de aço, o que é um arranjo de barras de aço que não sejam de aço oxidável e amarradas apenas com arame de atar. P. ex. quando se estiver medindo em redes soldadas de arame, as medições de recobrimento e diâmetro deverão ser corrigidas (veja “3.7 Orientações práticas”). As informações a seguir acerca da acurácia, faixas de medição e resoluções referem-se a medições em arranjos normais de barras de aço.

### 2.3 A faixa de medição

A faixa de medição depende do diâmetro da barra de aço. A acurácia esperada da medição da camada encontra-se no gráfico abaixo. Está em conformidade com BS1881 parte 204 para barra de aço isolada com espaçamento suficiente.

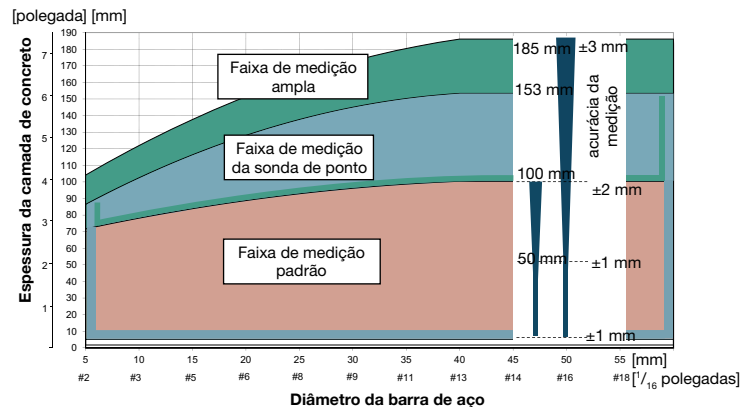

A camada é medida e exibida até os limites indicados.

No Modo Localizar é exibida uma barra de aço. No modo linha unitária é exibida a curva da camada, mas uma barra de aço apenas é ajustada até 90 % da camada máxima.

Figura 2: Faixas de medição e acurácia

## 2.4 Resolução

Existe um limite para o espaçamento mínimo das barras de aço dependendo da espessura da camada e do diâmetro da barra de aço. É impossível distinguir entre as diferentes barras de aço acima destes limites.


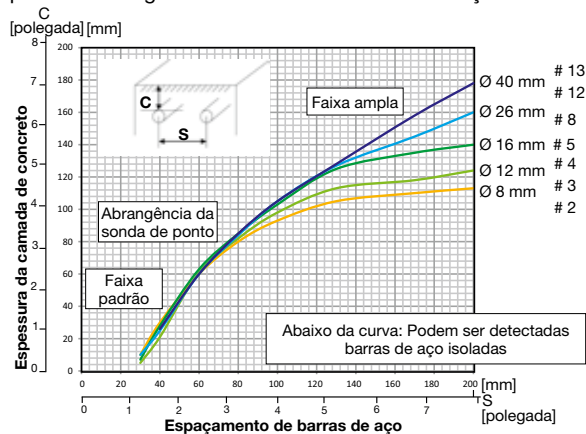


Figura 3: Resolução

## 2.5 Esfera de influência por material ferromagnético

Esfera de influência: Diâmetro 400 mm / 16 polegadas

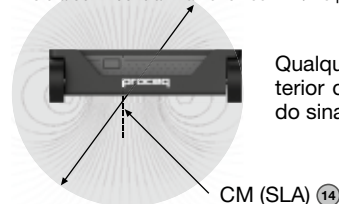

Qualquer material ferromagnético no interior da esfera pode influenciar o valor do sinal (p. ex. durante um reset)

Figura 4: Esfera de influência



**OBSERVAÇÃO!** Esse efeito pode ser reduzido pela correção para barras de aço próximas implementada no Profometer PM-6.

## 3. Funcionamento

### 3.1 Instruções preliminares

#### Instalação da bateria

Para instalar a bateria (B) na unidade do Profometer com tela Touchscreen (A), levante o suporte como mostrado. Insira a bateria no lugar e aperte com o parafuso.



Figura 5: Inserir bateria

Há dois LEDs de status **1** e acima deles um sensor de luz. O LED superior fica vermelho durante o carregamento e verde quando a bateria está totalmente carregada. O outro LED tem aplicação específica.



**OBSERVAÇÃO!** Só use a fonte de alimentação fornecida.

- Uma carga completa requer < 9h (Instrumento desligado)
- O tempo de carregamento é muito maior se o instrumento estiver em uso.
- Um carregador rápido opcional (nº do item 327 01 053) pode ser usado para carregar uma bateria de reserva ou para carregar a bateria fora do instrumento. Neste caso, são necessárias < 5,5 h para uma carga completa.



Conecte a sonda universal (C) a um dos conectores no lado superior da unidade do Profometer com tela Touchscreen (A) usando o cabo da sonda (D).



Conexões das sondas

#### Host USB:

Conecte um mouse, teclado ou pendrive.

#### Dispositivo USB:

Conectar sondas com aplicações específicas e PC.

#### Ethernet:

Conexão para atualizações de firmware.

#### Alimentação elétrica:

Conecte a fonte de alimentação aqui.



Figura 6: Vista superior e esquerda

## 3.2 Menu principal

O menu principal é exibido ao inicializar o dispositivo. Todas as funções podem ser acessadas diretamente através da tela touchscreen. Volte para o menu anterior, pressionando a tecla voltar ou o ícone de retorno (seta) no canto superior esquerdo da tela touchscreen.

Medição:	Tela de medição específica da aplicação.
Configurações:	Para configurações específicas da aplicação.
Explorer:	Funcionalidade do gerenciador de arquivos para rever medições salvas no instrumento.
Sistema:	Para configurações do sistema, idioma p.ex., opções de exibição.
Informação:	Para informação acerca do dispositivo e capacidade de armazenamento remanescente.
Off:	Desligado.

## 3.3 Configurações



**OBSERVAÇÃO!** As configurações devem ser verificadas antes de cada medição.

Role a tela para cima e para baixo, arrastando o dedo para cima ou para baixo na tela. A configuração atual é exibida no lado direito. Toque em um item para ajustá-lo.

- 1) Para escanear na direção Y no modo de linha cruzada, adicionalmente pode-se definir o diâmetro ou respectivamente o espaçamento para as barras de aço que correm na direção X.
- 2) As configurações podem ser alteradas nos arquivos já armazenados.

### Faixa de medição

Selecione entre as faixas de medição de camada **Padrão**, **Ampla** ou **Auto** (veja figura 2).



**OBSERVAÇÃO!** A faixa não poderá ser mudada durante a medição. Para alterar a faixa, salve os dados primeiro e abra um arquivo novo.

**Padrão** é o ajuste padrão, porque é o mais preciso. **Auto** alterna automaticamente entre **Padrão** e **Ampla**. **Ponto** deve ser selecionado para medições em áreas pequenas, em cantos e em arranjos de barras de aço com espaçamento pequeno.

### Varredura-X do diâmetro da barra de aço / varredura-Y do diâmetro da barra de aço <sup>1) 2)</sup>

Selecione o **diâmetro da barra de aço** (6 mm a 40 mm / #2 a #12, veja o apêndice A1), determinado a partir do desenho ou de medição.

### Espaçamento da correção para barra de aço próxima para varredura X / varredura Y <sup>1) 2)</sup>

Atenua a influência das barras de aço próximas. Ao ajustar o espaçamento para as barras de aço que correm paralelamente a barra de aço

que está sendo medida, o diâmetro e a camada são corrigidos automaticamente. Isso é possível para espaçamento entre barras de aço de 50 mm a 130 mm / 2.00 a 5.20 polegadas (veja o apêndice A2).

#### Unidade <sup>2)</sup>

Selecione **Métrico**, **Métrico japonês**, **Imperial** ou **Diâmetro imperial**, **camada e distância métrica**.

#### Camada mínima <sup>2)</sup>

Pode ser ajustado um valor de **camada mínima** de 10 a 142 mm / 0.40 a 5.56 polegadas com intervalos de 1 mm / 0.04 polegadas (veja apêndice 3). No modo/visualização linha unitária, linha múltipla e linha cruzada, as barras de aço com camada inferior à camada mínima serão exibidas em vermelho. Na visualização linha unitária e na visualização estatística uma linha pontilhada vertical ou respectivamente horizontal em vermelho indica o valor ajustado da camada mínima.



OBSERVAÇÃO! A fim de obter intervalos suaves de cor, as camadas mínima e máxima devem ser ajustadas em intervalos de 5 mm / 0.20 polegada.

#### Camada máxima <sup>2)</sup>

Pode ser ajustado um valor de **camada máxima** de 20 a 190 mm / 0.80 a 7.48 polegadas com passos de 1 mm / 0.04 polegadas (veja apêndice A3). No modo/visualização linha unitária, linha múltipla e linha cruzada, as barras de aço com camada superior à camada mínima serão exibidas em cinza.



OBSERVAÇÃO! A camada máxima deve ser no mínimo 10 mm / 0.40 polegada maior que a camada mínima. Caso contrário, o instrumento fará a correção automaticamente.

A camada máxima também deve ser ajustada para arquivos diferentes medidos na mesma superfície, a fim de obter a mesma faixa de cores para fins de comparação.

#### Compensação da camada <sup>2)</sup>

Quando se ajusta um valor de **Compensação da camada**, a camada medida será reduzida por seu valor; p. ex. quando se usa uma placa de madeira ou de plástico para medir com o carro em superfícies ásperas (veja “3.7 Orientações práticas”). Neste caso a espessura da placa deve ser ajustada como valor de compensação da camada). Pode ser ajustado um valor de 1 mm a 50 mm / 0.04 polegada a 1.92 polegada.

#### Exibir barra de aço inclinada

Ao ajustar este recurso a barra de aço inclinada é exibida no modo de localização quando todas as quatro rodas do carro tiverem passado sobre a barra de aço inclinada. Nos modos linha unitária e linha múltipla apenas é exibido no símbolo do carro.



OBSERVAÇÃO! Em áreas com espaçamento pequeno entre barras de aço esse recurso pode não funcionar corretamente.

#### Aumentar nitidez <sup>2)</sup>

Com este ajuste pode-se aumentar a nitidez do espectro de cor da potência do sinal das visualizações de linha múltipla e linha cruzada.

#### Exibir curva <sup>2)</sup>

Selecione **Valor da camada**, **Potência do sinal** ou **Nenhum**. A curva correspondente ou curva nenhuma é exibida na visualização linha unitária.

#### Alinhar posições das barras de aço <sup>2)</sup>

Quando medir no modo linha múltipla ou de linhas cruzadas ao longo de no mínimo duas filas de no mínimo 55 cm / 22 polegadas de comprimento, as posições das barras de aço da última fila são alinhadas às posições das barras de aço da primeira fila.



OBSERVAÇÃO! Esse recurso apenas pode ser ajustado se as barras de aço estiverem correndo paralelas à linha inicial (linha X ou Y). Não está ativado durante as medições (ativado apenas durante o armazenamento de dados).

## Retornar para iniciar linha nova

Com esse recurso, o cursor retorna para a linha inicial quando se alterna a fila no modo linha múltipla e linha cruzada.

## Altura da linha (na direção Y)

A altura da linha deve ser ajustada nos modos linha múltipla, varredura de área e linha cruzada. Ela determina o espaçamento entre as filas a serem medidas. Pode ser ajustada altura de 5 cm a 203 cm / 2.00 polegada a 80.00 polegada.

## Largura da quadrícula (na direção X)

A largura da quadrícula deve ser ajustada no modo de varredura de área e linha cruzada. Pode ser ajustada largura de 5 cm a 203 cm / 2.00 polegada a 80.00 polegada.

## 3.4 Tela de medição

A tela de medição padrão é exibida na página 3. Todas as configurações são diretamente acessíveis a partir da tela de medição.



**Amplie** colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as direções, horizontal e vertical, ao fazer uma medição.



**Reduza** colocando o polegar e o dedo indicador separados na tela e juntando-os.

**Desloque** a imagem da esquerda para a direita, arrastando.

## Controles da tela de medição (veja página 3)

- 1 **Nome do arquivo:** Introduza o nome do arquivo e toque em voltar. As medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo, é acrescentado um sufixo após cada medição ao nome do arquivo.
- 2 **Modo de medição:** Selecione o tipo de medição a ser realizado (veja “3.5 Modos de medição e armazenamento de dados”).

- 3 O canto superior direito do display exibe a hora atual, a condição da bateria e um triângulo de advertência para a zeragem da sonda: após 5 minutos na cor laranja, após 10 minutos em vermelho.



OBSERVAÇÃO! Toque no triângulo para efetuar a zeragem.

- 4 **Exibição** das configurações e modo de tela selecionados:
  - Faixa de medição
  - Diâmetro da barra de aço
  - Correções para barras de aço próximas
  - Compensação da camada
  - Altura da linha (apenas para os modos linha múltipla, varredura de área e linha cruzada)
  - Largura da quadrícula (apenas para o modo de varredura de área e linha cruzada)
  - Direção da sonda X: Direção indefinida  
^, v, <, >: Numa parede vertical, cabeça da sonda para cima, para baixo, esquerda, direita  
\_, ¯: Em superfície horizontal, no intradorso
- 5 **Configurações:** Alterna para o menu de configurações (veja em “3.3 Configurações”).
- 6 **Diâmetro da barra de aço:** Medição ou alteração da configuração do diâmetro da barra de aço
- 7 **Início:** Medições ou salvar dados da medição
- 8 **Reiniciar** com medições e reposicionar o cursor na linha inicial. (todos os dados das medições atuais são excluídos)
- 9 **Informação arquivo** ou deletar, cursor para linha inicial nos modos linha múltipla e varredura de área
- 10 **Amplie** para a posição do cursor (apenas para o modo linha unitária)  
**Ajuste o cursor** na linha abaixo ou acima (apenas para o modo linha múltipla)
- 11 **Amplie para ajustar** Durante a medição: Retorna à visualização padrão

Arquivo salvo: Toda a área de medição é exibida. Nos modos/visualizações “Amplie para ajustar” não exibe todos os detalhes para varredura de distância > 10/30 metros (> 32.8/98.4 pés).

### 3.5 Modos de medição e armazenamento de dados

Quando o modo de medição é selecionado pela primeira vez depois que se liga o instrumento, é realizada a zeragem da sonda. Confirme e aguarde a janela com botão de avaliação. Aguarde ou toque em qualquer ponto da tela.

Os modos de medição disponíveis são exibidos em ② na tela de medição.

	Localização	Linha unitária	Linha múltipla	Varredura de área	Linha cruzada
PM-600	•				
PM-630	•	•	•	•	
PM-650	•	•	•	•	•



**OBSERVAÇÃO!** Válido para todos os modos de medição: No caso de querer armazenar os dados da medição, crie um arquivo no Explorer (veja “4. Manuseio de documento Explorer”) e verifique se o arquivo correto está ativo. Arquivos salvos podem ser reabertos para continuar com as medições.

#### Modo de localização

PM-600

PM-630


PM-650



**OBSERVAÇÃO!** O modo de localização é o modo padrão porque todas as medições devem iniciar com este modo.

- Entre no menu de configurações tocando em ⑤. Defina as configurações corretas, em especial faixa de medição e exibir barra de aço inclinada (liga ou desliga)
- Segure o carro com a LC ⑯ paralela à direção presumida da barra de aço a ser escaneada. Então escaneie perpendicularmente à LC até que o carro cruze a barra de aço. O display exibe (apenas se a sonda estiver fixa no carro):

Aproximação a uma barra de aço

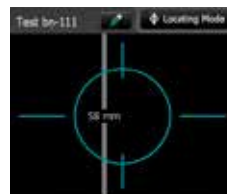

Quando a linha central ⑮ estiver exatamente sobre a barra de aço (LED vermelho do centro da amostra está aceso) ela mostra:

A barra de aço está inclinada em relação a LC (inclinação mínima para a exibição é de 6 graus).



Camada atual  
Distância até a próxima barra de aço  
Diâmetro N/Medição  
Potência do sinal

Ambos os retângulos verdes:  
Posição ideal da sonda:  
Ambas bobinas com potência máxima do sinal e verdes

Posição ruim da sonda:  
Retângulos da bobina de tamanhos diferentes e vermelhos

É exibido uma barra de aço apenas com as faixas de camada indicadas na figura 2.

**Figura 7:** Telas do modo de localização




**OBSERVAÇÃO!** A indicação da posição da sonda se refere sempre ao ⑭ CM (SLA), mesmo quando estiver selecionada a sonda de ponto.

Na maioria dos casos as barras de aço da primeira e da segunda camada são fixas numa malha retangular (p. ex. barras de aço horizontais e verticais numa parede).

Caso seja exibida uma barra de aço inclinada, deve-se descobrir a direção exata da barra de aço.

- Para isso, localize a barra de aço conforme descrito abaixo, mas primeiro remova a sonda do carro.
- Assim que CM 14 / 15 estiver acima do eixo da barra de aço marque a posição do CM na superfície em LC 16 na extremidade superior da sonda e em um dos lados do CM.
- Posicione o ponto LC na extremidade inferior da sonda precisamente no ponto central marcado.
- Gire a sonda em torno deste ponto central até que o sinal máximo seja exibido. (Facilita o posicionamento da sonda colocar um esquadro com uma das pontas sobre o ponto central).

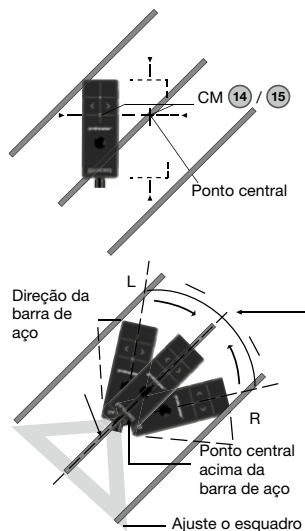

**Figura 8:** Encontrar a direção da barra de aço

A LC 16 corre paralelamente e acima do eixo da barra de aço quando a potência do sinal alcança o máximo e o CM 14 / 15 acender.

Sempre que possível inicie a localização das barras de aço da primeira camada, p.ex. os estribos horizontais numa coluna.

- Segurando a LC 16 horizontalmente, mova verticalmente para cima e para baixo até que o LED seta acenda e então retorne até que o LED CM acenda.

Depois que tiver localizado a primeira camada de barras de aço, continue localizando a segunda camada de barras de aço.

- Posicione o CM 14 / 15 na linha central da primeira camada de barras de aço, p. ex. numa coluna segure a sonda com a LC correndo

verticalmente e mova o carro verticalmente até que ambos os retângulos no símbolo da sonda estejam verdes e com tamanho mínimo idêntico.

- Em seguida mova o carro horizontalmente até que um dos LEDs seta 17 acenda e então retorne até que o LED CM 14 ou 15 se acenda.
- Nessa posição você também poderá medir o diâmetro ao apertar 13 do lado direito da sonda ou 6 na tela touchscreen (p. ex. quando a sonda estiver fixa à barra telescópica de extensão).
- Se o espaçamento das barras de aço paralelas for de 5 cm a 13 cm (2.00 a 5.2 polegadas), ajuste primeiro o valor da correção para barra de aço próxima correspondente.

Caso a camada seja fina demais para a medição do diâmetro, é exibido “próximo demais”.

- Nesse caso coloque uma placa de madeira ou de plástico na superfície e ajuste a espessura da placa como compensação da camada para medir o diâmetro.

Deve ser ajustado ainda o diâmetro medido. A camada da medição será corrigida de acordo com o diâmetro ajustado.



**OBSERVAÇÃO!** Para maiores detalhes acerca da medição do diâmetro consulte “3.7 Orientações práticas”.

- Toque 7 para armazenar o diâmetro e medição da camada.
- Repita este procedimento para cada barra de aço.

Os dados salvos podem ser visualizados na visualização snapshot e estatísticas normais (veja “3.6 Revisão dos dados”).



**OBSERVAÇÃO!** Os valores das camadas apenas são salvos para visualização posterior se o diâmetro tiver sido medido e salvo.





**OBSERVAÇÃO!** É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras de aço com o modo de localização para encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o modo linha unitária.

O modo linha unitária é basicamente usado se for necessário exibir a camada ao longo de uma linha numa distância relativamente longa (p. ex. num túnel). Portanto, as medições são feitas através da primeira camada de barras de aço.






O comprimento máximo de varredura é de 999 m / 3.280 pés em cada direção (à esquerda e à direita da linha zero).

- Entre no menu de configurações tocando em ⑤. Ajuste as configurações corretas, especialmente diâmetro de barra de aço, unidade, camada mínima e exibir curva.

Quando a varredura linha unitária é feita acima de barras de aço de diâmetros diferentes e/ou com espaçamento diferente, meça cada diâmetro.

- Posicione o carro na linha inicial numa posição ideal (o CM ⑭ / ⑮ na linha central das barras de aço correndo paralelamente à direção do movimento, ambos os retângulos no símbolo da sonda são do mesmo tamanho).
- No caso de ser exibido  ser exibido em ⑦ toque-o e será exibido .
- Inicie a medição caso o cursor esteja na linha inicial. Em caso negativo, efetue um reset ⑧.
- Mova o carro transversalmente sobre as barras de aço em velocidade constante, sem exceder a velocidade máxima (barra da velocidade metade verde).
- Acima de cada barra de aço, quando o LED vermelho do CM ⑭ / ⑮ acender, você poderá medir o diâmetro da barra de aço e ele será exibido em azul. O diâmetro medido pode ser deletado em 5 segundos tocando em ⑥.
- Se o espaçamento entre as barras de aço for de 5 cm a 13 cm (2.00 a 5.2 polegadas), ajuste primeiro o valor da correção para barra de aço próxima correspondente (veja a figura 26).

A posição do cursor pode ser adaptada de duas formas à posição alterada do carro:

- Toque no cursor e aguarde até que fique branco e laranja. Mova o cursor até a posição desejada (até mesmo à esquerda da linha zero é possível). Atenção: A varredura não mais será possível entre a nova posição do cursor e a linha zero. Barras de aço já escaneadas não podem ser removidas por uma varredura nova, mas você pode escanear novamente à esquerda da primeira barra de aço ou à direita da última barra de aço. Para deletar as barras de aço já escaneadas, toque em  e .
- Toque em  e ajuste a distância de deslocamento necessária. No caso de ter de pular em função de um obstáculo como uma coluna, mova o carro até que as rodas da direita toquem a coluna, ajuste a distância de deslocamento (largura da coluna + 107 mm / 4.20 polegadas para a largura do carro) e reposicione o carro com as rodas da esquerda tocando a coluna. Toque em  / .


Ao final, quando a varredura terminar, é colocado um marcador (linha pontilhada azul).


Posição da sonda



Vermelho indica barras de aço com camada insuficiente, outras com camada suficiente.


O pontilhado vermelho é a camada mínima necessária. O número em azul indica o diâmetro medido.

Podem ser exibidas a curva da camada, da potência do sinal ou nenhuma ao tocar em  e alterando "Exibir curva".

Para visualizar a posição atual do cursor toque brevemente no cursor e então a posição é exibida em branco no eixo X.  A posição atual é exibida numa resolução de  $\pm 3$  mm / 0.12 polegadas.

As barras de aço exibidas em escala dependendo do diâmetro. É exibida a curva da camada (caso selecionada) dentro das faixas de camada indicadas na fig. 2, mas apenas será exibida barra de aço até 90% destes limites.

Para exibir uma barra de aço como um círculo, aproxime o eixo horizontal e vertical na mesma escala. O espaçamento destas barras de aço é exibido em azul. As distâncias da linha inicial até a primeira barra de aço e da linha final até a última barra de aço são exibidas na cor branca. Caso os números não apareçam, faça um zoom.


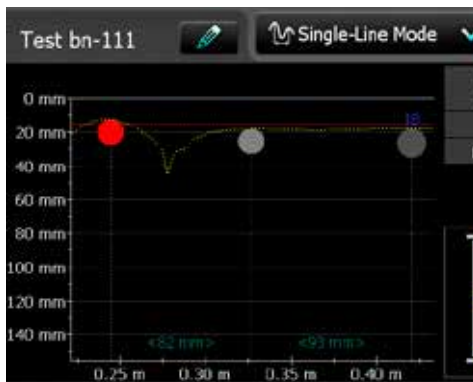


Espaçamento entre barras de aço (em azul)

**Figura 9:** Tela no modo linha unitária com curva da camada

- Para alterar um diâmetro toque na barra de aço. Abre-se uma janela.
- Toque na janela e altere o diâmetro. Para excluir ajuste o diâmetro em zero.

O novo diâmetro é ajustado e exibido em laranja. A camada muda correspondentemente, mas a curva da camada permanece exceto acima do eixo das barras de aço.

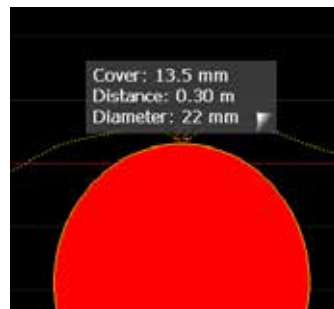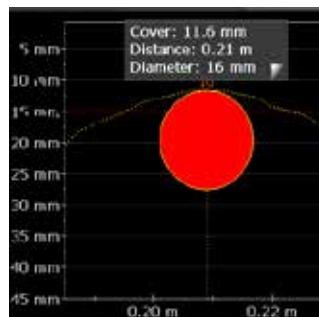

Diâmetro reajustado novo exibido em laranja

**Figura 10:** Aproximação da visualização linha unitária, exibindo a alteração do diâmetro da barra de aço

No modo linha unitária pode-se mudar também da curva de camada para a curva da potência do sinal ou sem curva (veja também “3.6 Revisão dos dados”).

A acurácia da medição do comprimento do percurso depende da superfície de teste. A acurácia das medições realizadas numa superfície de concreto lisa (concreto vertido em cofragem de metal) é exibida nas especificações, veja “6. Especificações técnicas”. Em superfícies mais ásperas, o comprimento medido pode ser reduzido ou verificado em intervalos determinados ao definir marcações na superfície de teste e comparando com as marcações definidas no display (aperto longo em 12).

Após o armazenamento (toque em 7), os dados podem ser visualizados na visualização estatística, na visualização linha unitária e também na visualização snapshot se pelo menos um diâmetro tiver sido medido (veja “3.6 Revisão de dados”).

## Modo linha múltipla

PM-630

PM-650



**OBSERVAÇÃO!** É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras de aço com o modo localizar para encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o modo linha múltipla.

O modo linha múltipla é frequentemente utilizado quando for necessário exibir a camada, a localização da barra de aço e os diâmetros das barras de aço especialmente de áreas retangulares de diferentes tamanhos (veja “3.6 Revisão dos dados”), portanto, principalmente para as barras de aço da primeira camada.

Numa sequência de medições, podem ser escaneadas e armazenadas no máximo 62 linhas num arquivo.

- Toque em 5 e entre no menu de configurações.
- Ajuste as configurações corretas como para o modo linha unitária. Adicionalmente ajuste a altura da linha. Se desejado, ajuste também “Alinhar posição da barra de aço” e “Retornar para iniciar linha nova”.



**OBSERVAÇÃO!** “Alinhar a posição da barra de aço” apenas pode ser ajustado se as barras de aço estiverem correndo paralelas à linha inicial (eixo Y).





**OBSERVAÇÃO!** Para áreas maiores é recomendável não ajustar “Retornar para a partir do início e na nova linha” e medir as linhas alternadamente iniciar do final.

- Posicione o carro no início da primeira linha numa posição ideal (o CM 14 / 15) na linha central das barras de aço correndo paralelamente à direção do movimento, ambos os retângulos no símbolo da sonda estão verdes e são do mesmo tamanho mínimo) e efetue um reset 8 tocando em **Yes**.
- Mova o carro transversalmente por cima das barras de aço. Acima de cada barra de aço, quando o LED vermelho do CM 14 / 15 acender, você poderá medir o diâmetro da barra de aço e ele será exibido em azul. Se o espaçamento entre as barras de aço for de 5 cm a 13 cm (2.00 a 5.2 polegadas), ajuste primeiro o valor da correção para barra de aço próxima correspondente.

Ao final da primeira linha é colocado um marcador (linha pontilhada azul).

Para continuar com a próxima linha toque em 10 ou aperte 12 e 13 simultaneamente na sonda. O cursor pula para a próxima fileira de medição, ou para a linha inicial ou permanece na linha final, dependendo se é ajustado “Retornar para iniciar linha nova” ou não.

A alteração da posição do cursor funciona como no modo de linha unitária. Adicionalmente pode-se alterar para uma outra linha dentro da área deslocada (que também pode ser alterada conforme descrito em “3.4 Tela de medição”). No entanto, para deletar as barras de aço já escaneadas de uma linha, ajuste o cursor na linha zero e toque em **Yes**. Ao tocar em **Yes** e **Yes**, todos os dados medidos de todas as linhas serão deletadas.

No início de cada linha você poderá alterar a direção da sonda (p.ex. quando medir em uma parede ao longo de da linha inferior junto à laje).

- Toque em **180°**. A seta no símbolo do carro da sonda altera de para . Para a próxima linha você poderá retornar para .



**OBSERVAÇÃO!** Ao alterar a configuração “Altura da linha” durante as medições, a altura de todas as linhas, incluindo as que já foram medidas será mudada e as posições das linhas também. Altere a altura da linha apenas se tiver sido ajustada incorretamente anteriormente.

A cada barra de aço você poderá medir o diâmetro da barra de aço. No final, ajuste um diâmetro comum, normalmente o menor (veja “3.7 Orientações práticas”).

A figura 11 mostra as barras de aço numa visualização plana em diferentes cores dependendo da camada medida. Vermelho significa que a camada é menor que o mínimo ajustado.

As barras de aço com camada insuficiente encontram-se em vermelho, as outras possuem camada suficiente



**Figura 11:** Tela do modo linha múltipla

Alternativamente o diâmetro pode ser exibido em diferentes cores. Basta tocar no espectro da camada. Barras de aço, cujos diâmetros não foram medidos ou ajustados, são exibidos em branco. Diâmetros medidos são exibidos na cor correspondente. Diâmetros ajustados na visualização de linha unitária são adicionalmente exibidos com uma barra transversal laranja no meio da barra de aço (veja fig. 20).



Após o armazenamento (toque em 7), os dados podem ser visualizados na visualização linha unitária, na visualização linha múltipla e também na visualização snapshot se pelo menos um diâmetro tiver sido medido (veja “3.6 Revisão de dados”).

Na visualização de linha múltipla, o espectro da potência do sinal pode ser vista adicionalmente à camada e ao diâmetro, veja “3.6 Revisão dos dados”.

## Modo de varredura de área

PM-630

PM-650



**OBSERVAÇÃO!** É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras de aço com o modo localizar para encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o modo varredura de área.

O modo de varredura de área é basicamente utilizado para exibir a primeira camada de barras de aço em áreas extensas, p.ex. de lajes de concreto em estacionamentos. O procedimento de medição é o mesmo que para o modo de linha unitária, respectivamente modo de linha múltipla. O modo de varredura de área é especialmente usado em combinação com medições de potencial de campo, p. ex. combinadas com medições Canin+. Mas neste caso a altura da linha e a largura da quadrícula devem ser iguais para ambas as medições (Canin ProVista necessita de quadrícula quadrada).

- Toque em 5 e entre no menu de configurações.
- Ajuste as configurações corretas como para o modo linha unitária e modo linha múltipla. Adicionalmente deve ser ajustada a largura da quadrícula. Deve ser aprox. 1,1 vezes maior que o espaçamento máximo das barras de aço da primeira camada de barras de aço. Isso garante no mínimo uma barra de aço numa quadrícula.



**OBSERVAÇÃO!** Como o modo de área é utilizado em áreas grandes, não deve-se ajustar “Retornar para iniciar em linha nova”.

O procedimento de medição, incluindo virar o carro da sonda e alterar a posição do cursor, é o mesmo que para o modo de linha múltipla.

A figura 12 é uma visualização plana, onde os valores de camada são exibidos como retângulos de diferentes cores. Vermelho significa que a

camada é menor que o mínimo ajustado.



Apenas será exibida camada até 90% das faixas de camada indicadas na figura 2.

**Figura 12:** Tela do modo de varredura de área

Após o armazenamento (toque em 7), os dados podem ser visualizados na visualização estatística, na visualização linha múltipla e também na visualização snapshot se pelo menos um diâmetro tiver sido medido (veja “3.6 Revisão de dados”).


## Modo linha cruzada

PM-650



**OBSERVAÇÃO!** É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras de aço com o modo localizar para encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o modo de linha cruzada.

O modo de linha cruzada é principalmente para exibir as barras de aço da primeira e da segunda camada arranjadas numa malha retangular. O procedimento de medição, incluindo virar o carro da sonda e alterar a posição do cursor, é o mesmo que para o modo de linha múltipla. Trata-se, na verdade, de uma varredura de linha múltipla na direção X e Y. Adicionalmente às configurações de linha múltipla, deve ser definida a largura da quadrícula para ajustar o espaço entre as linhas Y. Caso seja configurado “Alinhar as posições das barras de aço”, isso afetará as visualizações camada e diâmetro da linha cruzada, apenas. A visualização da potência do sinal permanece inalterada.

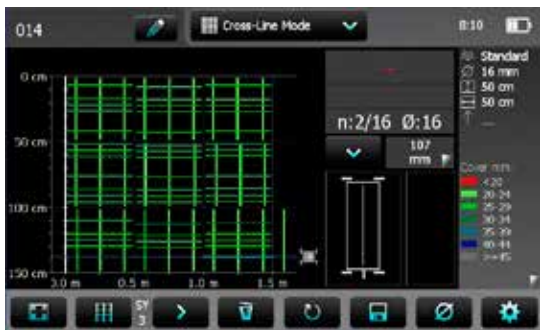

Para alterar da varredura SX para SY, toque em , vice-versa toque em .

**Figura 13:** Tela do modo linha cruzada



**OBSERVAÇÃO!** Ao alterar a configuração “Altura da linha” ou “Largura da quadrícula” durante as medições, a altura ou a largura de todas as linhas, incluindo as que já foram medidas será mudada e as posições das linhas também. Altere a altura ou largura da linha apenas se tiver sido ajustada incorretamente anteriormente.

Para exibir as barras de aço da primeira camada acima das da segunda camada, primeiro escaneie a segunda camada na direção X.


Alternativamente podem ser exibidos o diâmetro ou a camada das barras de aço como para o modo linha múltipla, portanto, para barras de aço que correm na direção X e Y.

Na visualização de linha cruzada, o espectro da potência do sinal pode ser vista adicionalmente à camada e ao diâmetro, portanto para ambas as direções de varredura (SX e SY), veja “3.6 Revisão dos dados”.

Na visualização snapshot, os dados são exibidos numa sequência cronológica da esquerda para a direita. Portanto, no modo linha cruzada você deverá reunir os dados completos de uma camada antes de alterar a direção da varredura de SX para SY ou vice-versa.

## 3.6 Revisão dos dados



**OBSERVAÇÃO!** Cada visualização pode ser alterada em um modo de medição a fim de adicionar dados. Toque em . Ajuste o cursor na nova posição inicial e continue com as medições (veja “3.5 Modos de medição e Armazenamento de dados”). Todos os dados serão armazenados no arquivo reaberto.

Os dados medidos podem ser exibidos em cinco visualizações diferentes: Visualização snapshot, estatísticas, linha unitária, linha múltipla, varredura de área e linha cruzada. Todas as configurações armazenadas com as medições podem ser alteradas posteriormente. As visualizações serão alteradas correspondentemente. Para salvar as séries de medições com as alterações toque em ⑦. Para retornar às configurações iniciais toque em ⑧.

### Visualização snapshot

PM-600

PM-630

PM-650

A visualização snapshot pode ser exibida se pelo menos um diâmetro foi medido e salvo em um dos modos de medição.

Os valores de camada são exibidos como barras verticais em escala e o diâmetro como um número dentro da barra, ambos na unidade ajustada. A camada mínima não é exibida na visualização snapshot.



**Figura 14:** Visualização snapshot

## Visualização estatística

PM-600

PM-630

PM-650

A visualização estatística pode ser exibida se pelo menos um diâmetro foi medido e salvo em um dos modos de medição. Ela exibe o cálculo estatístico dos valores de camada medidos.

Para medições com o modo linha cruzada, a avaliação estatística das medições da camada é realizada para cada camada independentemente. Desta forma há uma visualização estatística para cada varredura na direção X e na direção Y.




**OBSERVAÇÃO!** Na prática, apenas os valores das camadas e a avaliação estatística das barras de aço da 1ª camada (mais próximas da superfície) é de interesse.

No eixo horizontal são exibidos os valores de camada na unidade ajustada. As barras verticais mostram a respectiva percentagem dos valores de camada medidos e armazenados. A barra do cursor vertical pode ser movida para qualquer valor de camada. A figura à esquerda da barra de cursor mostra a percentagem de valores de camada medidos menores do que a posição do cursor. O valor à direita mostra a percentagem de valores de camada medidos maiores do que a posição do cursor. O valor de camada é exibido embaixo na barra do cursor e no alto é exibida a percentagem das camadas medidas para a camada exibida. A camada mínima necessária é exibida como uma linha pontilhada vertical em vermelho (se ajustada). As camadas abaixo do mínimo são exibidas como barras vermelhas, camadas acima do mínimo como barras amarelas.

Há duas visualizações estatísticas, a **Normal** (veja figura 15) e a **Avaliação da DBV** (DBV - Associação Alemã de Concreto e Construção) (veja a figura 16). Toque na janela de valores estatísticos para alternar da normal para a DBV.

A caixa de valores estatísticos "Normal" exibe as camadas medidas mediana, média, número de camadas medidas, mais baixo/mais alto, desvio padrão.

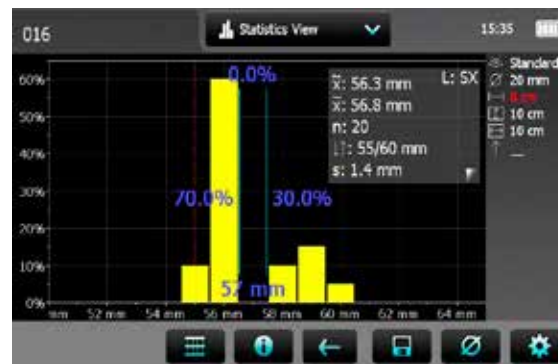

Altere a visualização da direção X para Y (apenas para dados do modo linha cruzada) ao tocar em / . A janela atual é exibida no canto superior direito (para a direção de varredura SX ou SY).

**Figura 15:** Visualização estatística normal


A avaliação DBV é uma avaliação das medições de camada de acordo com a Associação Alemã de Concreto e Construção (Deutscher Beton- und Bautechnik Verein). Também é recomendado pela RILEM. A avaliação DBV requer no mínimo 20 medições de camada. A função de distribuição  $F(c_{\min})$  e os valores limite  $c(5\%)$  e  $c(10\%)$  são calculados. Os valores  $c(x\%)$  são exibidos em verde quando a série de medição é aceita, respectivamente em vermelho caso não seja aceita.

Caixa de valores estatísticos DBV:



A série de medições acima foi aceita, a abaixo não.

Os valores de camada acima do limite superior calculado não são considerados e são exibidos como barras apenas com uma moldura amarela (veja os valores de camada 17 mm, 18 mm e 19 mm nas barras à direita).

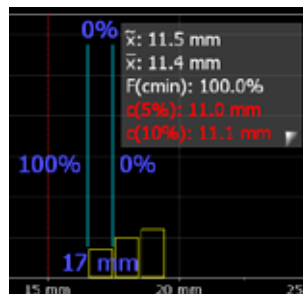

**Figura 16:** Visualizações estatísticas avaliação DBV


Para mais detalhes da avaliação DBV consulte o folheto informativo “Estatísticas de acordo com a avaliação da DBV” disponível em arquivo PDF no Profometer com tela touchscreen disponível sob Informações/ Documentos e na seção de download em [www.proceq.com](http://www.proceq.com).

## Visualização de linha unitária

PM-630

PM-650

A visualização de linha unitária pode ser exibida se tiverem sido feitas medições e elas tenham sido armazenadas em modo linha unitária, linha múltipla ou cruzada (não no modo varredura de área). Exibe as posições das barras de aço numa seção transversal. As barras de aço são exibidas em escala dependendo do diâmetro ajustado. Para exibir uma barra de aço como um círculo, aproxime o eixo horizontal e vertical na mesma escala. No entanto, para medições em longa distância, como num túnel, a escala do eixo horizontal será muito menor e as barras de aço serão exibidas como barras verticais.

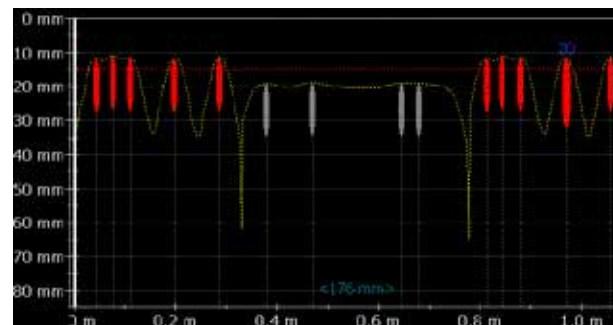

**Figura 17:** Visualização de linha unitária com curva de camada

A figura 17 exibe a visualização de linha unitária com unidade métrica, camada mínima (linha pontilhada em vermelho) e curva da camada (curva pontilhada em amarelo). No caso de um diâmetro ter sido medido, o seu valor é exibido em azul acima da barra de aço na unidade ajustada. No caso do diâmetro ter sido ajustado manualmente, ele é exibido em laranja.

A figura 18 mostra uma linha unitária com a curva de potência do sinal (curva pontilhada em amarelo ajustada). O eixo vertical mostra a potência do sinal, portanto a linha de camada mínima não é exibida.

Trata-se de uma visualização de linha unitária de medições efetuadas na visualização de linha múltipla, porque na posição ⑩ o 1 se refere à fileira de medição exibida. Toque em ⑩ para exibir a visualização de linha unitária da próxima fileira.



**Figura 18:** Visualização de linha unitária com curva de potência do sinal

O espaçamento entre as barras de aço e a distância da linha inicial até a primeira barra de aço e da última barra de aço até a linha final são exibidos como números na unidade ajustada, mas apenas se o espaçamento na tela for grande o suficiente. Se não for exibido, aproxime até que os números apareçam.

Para maiores detalhes como a alteração de um diâmetro consulte o modo linha unitária no capítulo “3.5 Modos de medição e Armazenamento de dados”. Para ajustar um diâmetro novo você deverá medi-lo primeiro na sua localização na estrutura no modo de localização e ajustá-lo manualmente.

## Visualização de linha múltipla

PM-630

PM-650


A visualização de linha múltipla apenas pode ser exibida se tiverem sido feitas medições e armazenadas em modo linha múltipla ou no modo varredura de área. Na maioria dos casos da primeira camada de barras de aço trata-se de uma visualização plana. Também pode ser interessante ter uma visualização de linha múltipla da segunda camada – a camada principal em colunas e vigas.



**Figura 19:** Visualização de linha múltipla com exibição dos valores de camada



**Figura 20:** Visualização de linha múltipla com exibição de valores de diâmetro (se medidos)

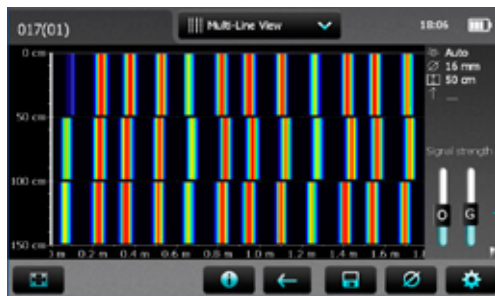

Para aumentar a nitidez do espectro de cor ajuste "Aumentar nitidez". Ao alterar as posições das barras de ajuste O e G, pode-se alterar o espectro de cor (veja visualização linha cruzada).

→ Toque para alternar entre visualizações diferentes.

**Figura 21:** Visualização linha múltipla com espectro de cor da potência do sinal



**Figura 23:** Visualização de varredura de área (ampliado para mostrar eixo X e Y na mesma escala)

### Visualização de varredura de área

PM-630

PM-650

A visualização de varredura de área é, na realidade, uma visualização de linha múltipla simplificada que apenas mostra os valores de camada mais baixos numa quadrícula pré-definida. Ela é especialmente usada em combinação com medições de potencial de campo, p. ex. combinadas com medições Canin+.




**Figura 22:** Visualização de varredura de área (eixo X e eixo Y com escalas diferentes)

### Visualização de linha cruzada

PM-650

A visualização de linha cruzada apenas pode ser exibida se tiverem sido feitas medições e armazenadas em modo linha cruzada. É uma visualização plana da primeira e da segunda camada de barras de aço.

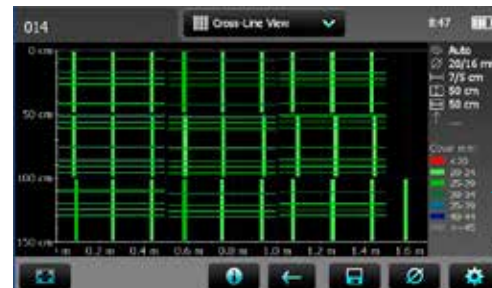


→ Toque para alternar entre visualizações diferentes.





Toque para alternar entre visualizações diferentes.

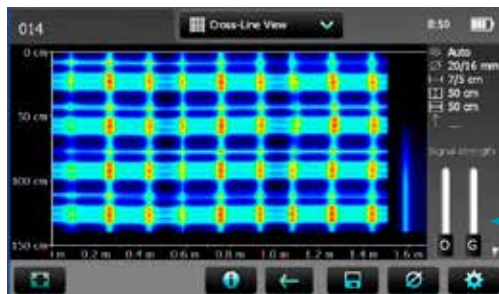

Dois diâmetros e dois espaçamentos NRC (caso ajustados) são exibidos. Esquerda de / é o valor do SX (varredura na direção X das barras de aço correndo na direção Y), direita de / é o valor do SY (varredura na direção Y das barras de aço correndo na direção X).

São exibidos espectro da camada, diâmetro ou da potência do sinal.

Toque para alternar entre visualizações diferentes.

Toque em  para alterar o diâmetro global da camada ativa (SX ou SY)

**Figura 24:** Visualizações de linha cruzada: Camada, diâmetro, potência de sinal

Na visualização do espectro da potência do sinal são exibidas duas barras de ajuste à direita.

- Com a barra de ajuste O (Offset-deslocamento) ajusta-se a faixa da potência do sinal (da faixa de potência de sinal atual total para potência mais alta, apenas).
- Com a barra de ajuste G (Gain-ganho) ajusta-se a resolução da potência do sinal. A potência do sinal é exibida correspondentemente em cores desde o espectro de cor completo até parte dele, apenas, p.ex. azul para violeta.

São armazenados três arquivos demo na unidade touchscreen do Profometer PM-6 no Explorer sob arquivos demo e o documento “Profometer PM-650 Demo Files Tutorial.pdf” sob Informação\Documentos.

Experimente diferentes posições das barras de ajuste para familiarizar-se com a exibição do espectro de cor da potência do sinal, p. ex. as posições extremas:

A posição mais baixa das barras de ajuste **O** e **G**:

Espectro de cor completo, faixa de potência do sinal completa (das medições atuais)

A posição mais alta das barras de ajuste **O** e **G**:

Espectro de cor completo, apenas potência do sinal mais alto (barras de aço mais superficiais)

A posição mais alta da barra de ajuste **O**, e a posição mais baixa da barra de ajuste **G**:

Azul/violeta apenas, apenas potência do sinal mais alto (barras de aço mais superficiais)

A posição mais baixa da barra de ajuste **O**, e a posição mais alta da barra de ajuste **G**:

Apenas exibição da cor cinza, potência do sinal além da atual


Para aumentar a nitidez do espectro de cor ajuste “Aumentar nitidez”.

## 3.7 Orientações práticas

### Efeito do ajuste incorreto do diâmetro da barra de aço

A acurácia da medição da camada também depende da configuração correta do diâmetro da barra de aço.

A tabela a seguir dá uma estimativa do erro da medição da camada para diferentes tamanhos de barras de aço caso seja definido um tamanho padrão de 16mm/ #5.

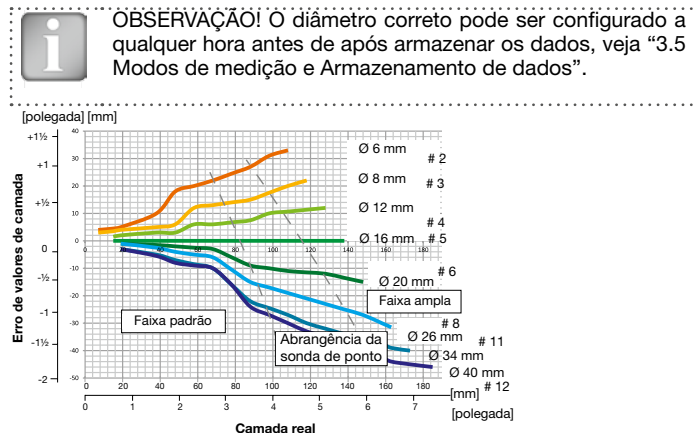


**Figura 25:** Erro de medição de camada com ajuste de diâmetro de 16 mm / #5.

### Fatores que afetam a medição do diâmetro

Dois fatores afetam a determinação do diâmetro da barra de aço. Um deles é a espessura de camada de concreto. O segundo é o espaçamento entre barras de aço vizinhas. Para a determinação precisa do diâmetro, o espaçamento entre as barras de aço deve ser maior do que os limites exibidos no desenho abaixo com relação ao CM 14 / 15.



**OBSERVAÇÃO!** O diâmetro pode ser determinado para barras de aço com camada não superior a 80 % da faixa padrão (63 mm, 2.50 polegadas).

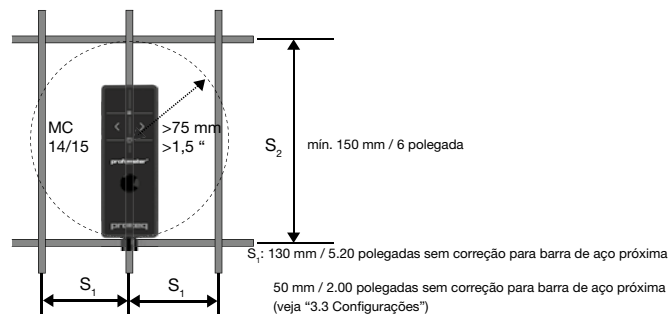

**Figura 26:** Espaçamentos mínimos de barras de aço para medições corretas

### Orientação da barra de aço

O sinal mais forte será quando a linha central (LC) da sonda estiver paralela a uma barra de aço. A LC 16 da sonda do Profometer PM-6 é o eixo longitudinal da sonda. Essa característica é usada para ajudar a determinar a orientação das barras de aço (veja modo de localização, capítulo "3.5 Modos de medição e Armazenamento de dados").


### Redes soldadas

O instrumento não é capaz de detectar se as barras de aço são soldadas umas as outras ou amarradas com arame de atar. Os dois tipos de reforço com as mesmas dimensões, no entanto, geram sinais diferentes.

O ajuste do diâmetro da barra de aço deve ser ligeiramente maior do que o diâmetro real da barra de aço da malha. Esse valor depende do diâmetro da barra de aço e da largura da malha e deve ser determinado através



de uma medição teste num sistema aberto com arranjos específicos de barra de aço e arame para malha. Meça em cada arranjo com diferentes camadas a fim de descobrir o ajuste de diâmetro no qual é indicada a camada correta.

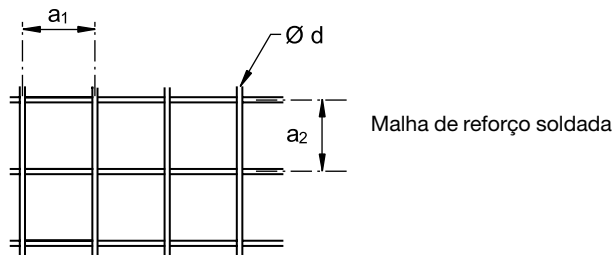

$a_1$ [mm]	$a_2$ [mm]	$d$ [mm] atual	$d$ a ser ajustado [mm]
100	100	5	8
150	150	6	7

**Figura 27:** Exemplo para configurações de diâmetro em malhas soldadas para medir os valores de camada corretos



**OBSERVAÇÃO!** A “Faixa padrão” deve ser selecionada. Com a “Faixa ampla” ou a “Sonda de ponto” selecionada, a localização das barras de aço pode estar completamente errada.

#### Medições de diâmetro em malhas de reforço soldadas

Na maioria dos casos é possível medir um diâmetro, mas o valor exibido é grande demais e não é possível utilizá-lo. A única forma de determinar o diâmetro é por meio de orifício de inspeção.

#### Medir diâmetro da barra de aço

No caso do diâmetro da barra de aço não ser conhecido, o Profometer PM-6 pode determinar com acurácia o diâmetro da barra de aço sob determinadas condições.




**OBSERVAÇÃO!** A determinação do diâmetro da barra de aço com o Profometer PM-6 está limitada à camada máxima de aprox. 63 mm (2,50 polegadas).

O capítulo Tutorial sobre o princípio de indução de pulso descreve as limitações da tecnologia e delinea, com clareza, as condições pelas quais o princípio de indução com pulso leituras de diâmetro de armadura NÃO PODEM ser realizadas, se houver muita interferência de barras de aço vizinhas ou de outros objetos metálicos, dentro da esfera de influência.




**OBSERVAÇÃO!** De qualquer forma, é recomendável expor no mínimo a primeira camada de cada arranjo de barras de aço para medir o diâmetro real. Os valores de diâmetro obtidos então podem ser comparados e, se necessário, corrigidos com o diâmetro real medido.

- Passo 1** Localize e marque uma quadrícula de barras de aço da primeira e da segunda camada de barras de aço conforme descrito em Modo de localização em “3.5. Modos de medição e Armazenamento de dados”.
- Passo 2** Selecione uma barra de aço que tenha a maior distância das barras de aço vizinhas.
- Passo 3** Utilize uma régua e confirme que o espaçamento corresponde, no mínimo, ao indicado na figura 26. Se não for, refaça os passos 1 e 2 até que seja localizado uma barra de aço no mínimo com a distância necessária da armadura vizinha.
- Passo 4** Coloque o CM 14 ou 15 do PM-6 acima da barra de aço na linha central das barras de aço que correm transversalmente à barra de aço sendo testada e meça o diâmetro.

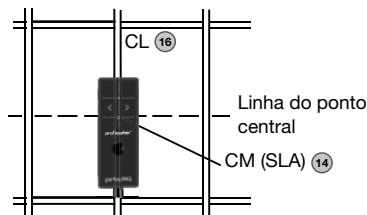

Indicação da posição correta da sonda no display

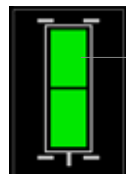

Ideal:  
Ambos  
retângulos  
cheios e  
verdes


**Figura 28:** Posição correta da sonda para medições de diâmetro

O diâmetro exibido para as configurações “Métrica”, “Imperial” e “Japônês” são exibidas no apêndice A1.



**OBSERVAÇÃO!** Quando medir um diâmetro numa estrutura mais antiga, ajuste a unidade em “métrica” e converta o diâmetro exibido de milímetros para “imperial” ou no tamanho de barra “Japonês”, se necessário.


**Determinação do diâmetro de barras de aço em lajes mais finas:** em lajes finas pode acontecer da malha de barras de aço do lado oposto estar próxima demais podendo afetar as medições de diâmetro das barras de aço. Em casos assim, o diâmetro medido é alto demais.

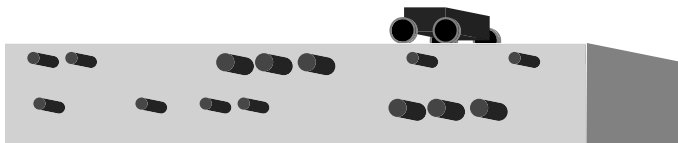

**Figura 29:** Medições do diâmetro de barras de aço em laje fina demais


## Varredura de linha em diferentes arranjos de barras de aço

Linha unitária, linha múltipla e varredura de área são realizados principalmente para medir e exibir os valores de camada ao longo de uma linha longa ou numa área grande. No entanto, para medições de camadas precisas, o diâmetro deve ser medido primeiro, portanto em cada arranjo de barras de aço diferente. O diâmetro medido deve ser ajustado antes da varredura da camada. Portanto, é recomendável separar um arquivo de teste para cada área de arranjo de barras de aço diferente e escanear acima de barras de aço que tenham o mesmo diâmetro medido.

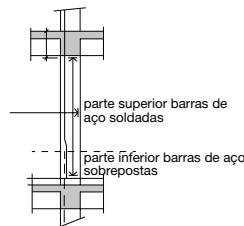

Por exemplo: Para escanear uma parede de uma seção de um túnel do tipo artificial deve-se abrir no mínimo dois arquivos de teste. Um para a parte inferior com as barras de aço verticais que se sobrepõem com um diâmetro maior medido, um para a parte superior com barras de aço unitárias verticais (veja figura 31).

**Figura 30:** Varredura de linha em diferentes arranjos de barras de aço

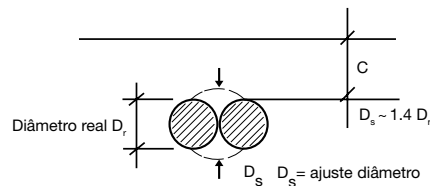

No caso de não ser possível medir o diâmetro, as barras de aço devem ser expostas em uma área. O diâmetro a ser ajustado de modo geral é 1,4 vezes o diâmetro real de uma única barra de aço.

**Figura 31:** Diâmetro medido  $D_s$  em áreas de transpasse

## Varredura em superfícies pequenas e próximas a bordas

Em áreas pequenas e próximas a bordas você terá de usar um anteparo para escanear com o carro.



Para medições corretas a espessura do anteparo deve ser ajustada como valor de compensação da camada.



Neste caso não deve ser ajustado o valor da compensação da camada

**Figura 32:** Escanear próximo à extremidade

## 4. Manuseando os documentos do Explorer

No menu principal, selecione Explorer para rever os arquivos salvos.

Caso tenham sido criadas pastas como sugerido na primeira nota de “3.5 Modos de medição e armazenamento de dados”, as pastas são exibidas nas primeiras linhas de cima (veja figura a seguir).



- Toque em para acessar os arquivos armazenados nela.
- Para criar uma pasta nova, toque em , escreva o nome e toque em .
- Para cortar/copiar um arquivo/arquivos, toque em à esquerda do(s) arquivo(s) para marcar e toque em / .
- Para inserir/copiar um arquivo, toque em para abrir a pasta e toque em .

- Toque em um arquivo salvo para abri-lo.
- Volte para a lista do Explorer, pressionando o botão “Voltar”.
- Para deletar um arquivo, toque na caixa de seleção à esquerda do arquivo e delete-o.

As funções cortar e inserir são úteis no caso de um arquivo/arquivos estar/estarem armazenado/s na pasta incorreta ou quando uma pasta específica apenas foi criada depois que os arquivos foram armazenados no nível principal.

Abaixo encontra-se aberta a subpasta “barra de aço inclinada”



- Toque no primeiro com o nome “..” para retornar à pasta superior
- baixe arquivos de medição para um pendrive:
- Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo do Profometer com tela Touchscreen



- Clique no quadrado de cada arquivo a ser baixado e clique em .
- O nome do arquivo baixado é “PM-Product version\_Year\_Month\_Day\_Time”

Carregue os arquivos pdf para um pendrive:

- Crie a pasta “PQ-Import” no diretório principal do pendrive (não como subpasta numa outra pasta) e coloque nele todos os arquivos pdf a serem carregados para o Profometer com tela Touchscreen
  - Vá para Informação/Documentos
  - Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo do Profometer com tela Touchscreen
  - Clique em e confirme com clique em .
- Os arquivos pdf aparecem embaixo na lista de documentos.

## 5. Informações para pedidos

### 5.1 Unidades

P/N	Descrição
392 10 001	Profometer PM-600 consistindo de tela do Profometer com tela Touchscreen, sonda universal com carro, cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), fonte de alimentação, cabo USB, giz, DVD com software, documentação, alça para transporte e caixa para transporte
392 20 001	Profometer PM-630 consistindo de tela do Profometer com tela Touchscreen, sonda universal com carro, cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), fonte de alimentação, cabo USB, giz, DVD com software, documentação, alça para transporte e caixa para transporte
392 30 001	Profometer PM-650 consistindo de tela do Profometer com tela Touchscreen, sonda universal com carro, cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), fonte de alimentação, cabo USB, giz, DVD com software, documentação, alça para transporte e caixa para transporte

### 5.2 Atualizações

P/N	Descrição
392 00 115	Atualização do software de Profometer PM-600 para PM-630
392 00 116	Atualização do software de Profometer PM-630 para PM-650

### 5.3 Peças e acessórios

P/N	Descrição
392 40 010	Touchscreen Profometer
392 40 020	Sonda universal para Profometer PM-6
392 40 030	Carro de varredura completo Profometer PM-6
327 01 050	Cabo para sonda Profometer PM-6 1,5 m (5 pés)
392 40 040	Barra telescópica de extensão do Profometer PM-6 1,6 (5,3 pés) com cabo para sonda de 3 m (10 pés)
327 01 063	Cabo para sonda Profometer PM-6 3 m (10 pés)
327 01 068	Cabo para sonda Profometer PM-6 10 m (33 pés)
392 00 004S	Película protetora auto-adesiva para sonda Profometer PM-6 (conj. de 3)
325 34 018S	Giz (conj. de 10)
327 01 045	Alça para transporte completa
327 01 033	Bateria completa
327 01 053	Carregador rápido
351 90 018	Cabo USB 1,8 m (6 pés)
327 01 061	Fonte de alimentação
711 10 013	Cabo para fonte de alimentação EUA 0,5 m (1,7 pés)
711 10 014	Cabo para fonte de alimentação RU 0,5 m (1,7 pés)
711 10 015	Cabo para fonte de alimentação CE 0,5 m (1,7 pés)

## 6. Especificações técnicas

### Instrumento

Faixa da medição de camada	Até 185 mm (7.3 polegadas), veja figura 2
Acurácia da medição da camada	$\pm 1$ mm a $\pm 4$ mm (0.04 a 0.16 polegadas), veja figura 2
Resolução da medição	Depende do diâmetro e da camada, veja figura 3
Acurácia de medição de trajeto em superfície lisa	$\pm 3$ mm (0.12 polegadas) + 0.5 % a 1.0 % do comprimento medido
Faixa de medição do diâmetro	Camada de até 63 mm (2.5 polegadas), diâmetro de até 40 mm (# 12)
Diâmetro da medição da camada	$\pm 1$ mm ( $\pm$ # 1)
Display	Display colorido de 7", com 800x480 pixels
Memória	Memória flash interna de 8 GB
Configurações regionais	Suporta unidades de medida do sistema métrico e imperial e suporte multilíngue
Alimentação de energia	12 V +/-25 % / 1.5 A
Dimensões	250 x 162 x 62 mm
Peso (da unidade de leitura de dados)	Cerca de 1525 g (incl. bateria)
Bateria	Polímero de lítio, 3,6 V, 14,0 Ah
Duração da bateria	> 8h (em modo de funcionamento padrão)
Altitude máx.	3000 m acima do nível do mar

Umidade	< 95 %umidade relativa, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0 °C – 30 °C (carregando* e instrumento ligado) 0 °C – 40 °C (instrumento carregando* e instrumento desligado) -10 °C – 50 °C (não carregando)
Ambiente	Apropriado para uso em ambientes internos e externos
Classificação IP	Touchscreen IP54, sonda IP67
Grau de poluição	2
Categoria de instalação	2
Padrões e Diretrizes	BS 1881 parte 204, Din 1045, SN 505262, Diretriz DGZfP B2, certificação CE

\*equipamento de carregamento destina-se apenas ao uso interno (sem classificação IP)

### Alimentação elétrica

Modelo	HK-AH-120A500-DH
Entrada	100-240 V / 1.6 A / 50/60 Hz
Saída	12 V DC / 5 A
Altitude máx.	3000 m acima do nível do mar
Umidade	< 95%
Temperatura de funcionamento	0°C – 40°C
Ambiente	Uso apenas em ambientes internos
Grau de poluição	2
Categoria de instalação	2

## 7. Manutenção e suporte

### 7.1 Manutenção e limpeza

A fim de garantir medições consistentes, confiáveis e precisas, o instrumento deve ser calibrado anualmente. No entanto, o cliente poderá determinar o intervalo de manutenção com base em sua própria experiência e uso.

Não submerja o instrumento em água ou outros líquidos. Mantenha a carcaça sempre limpa. Limpe o instrumento usando um pano macio e úmido. Nunca use agentes ou solventes para limpeza. Não abra a carcaça do instrumento.

### 7.2 Conceito de suporte

A Proceq se compromete a fornecer assistência completa para este instrumento através do nosso serviço de assistência e instalações de apoio globais. Recomenda-se que o usuário registre o produto sob [www.proceq.com](http://www.proceq.com) a fim de obter as atualizações mais recentes e outras informações importantes.

### 7.3 Garantia padrão e garantia estendida

A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses e a parte mecânica do instrumento por 6 meses. Pode ser adquirida uma garantia estendida por um, dois ou três anos para a parte eletrônica do instrumento em até 90 dias após a compra.

### 7.4 Descarte



Não é permitido descartar aparelhos elétricos com o lixo doméstico. Em cumprimento das Diretrizes Europeias 2002/96/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE relativas à eliminação de equipamento elétrico e eletrônico e a sua implementação em conformidade com a legislação nacional, as baterias e ferramentas elétricas que tenham alcançado o fim da sua vida útil devem ser recolhidas separadamente e encaminhadas para uma unidade de reciclagem compatível com o meio ambiente.

## 8. Software PM-Link

### 8.1 Iniciando o PM-Link



Localize o arquivo “PM-Link Setup.exe” no seu computador ou no CD e clique nele. Siga as instruções na tela.




Assegure-se de ter selecionado “Iniciar instalação driver USB”.

O driver USB instala uma porta “com” virtual que é usada para a comunicação com a unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen.



Clique duas vezes no ícone PM-Link no seu desktop ou inicie o Link através do menu inicial.


O Link inicia com uma lista em branco.

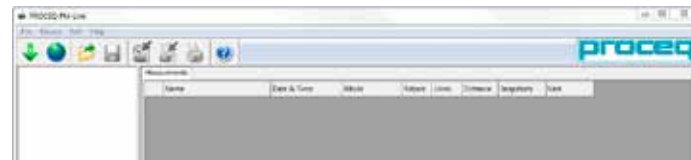

### Configurações do aplicativo

O item do menu “Arquivo—Configurações do aplicativo” permite que o usuário selecione o idioma e o formato de data e hora a serem usados.

## Conectando a uma unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen

Conecte a unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen a uma porta USB. Em seguida, selecione  para fazer o download dos dados da unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen.

Será exibida a janela seguinte: Selecione “USB” como tipo de comunicação. Clique em “Próximo >”.



Quando uma unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen tiver sido encontrada, os seus detalhes serão exibidos na tela. Clique no botão “Finalizar” para estabelecer a conexão.



Clique em “Próximo >”. Quando uma unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen tiver sido encontrada, os seus detalhes serão exibidos na tela. Clique no botão “Finalizar” para estabelecer a conexão.




Os arquivos de medição armazenados no dispositivo serão exibidos na janela à esquerda.

Selecione uma ou mais medições e clique em “Download”.

## Visualização dos dados

As medições selecionadas na sua unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen serão exibidas na tela:

- Clique numa pasta para acessar os arquivos armazenados nela ou para colar outros arquivos.
- Clique no ícone da seta dupla na primeira coluna para ver mais detalhes.

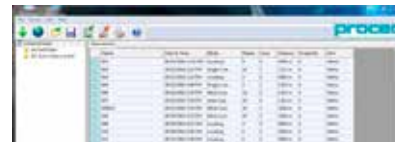

Ao clicar nas palavras coloridas correspondentes, pode-se alternar entre:

- entre as visualizações **snapshot**, **estatísticas**, **linha unitária**, **linha múltipla**, **varredura de área** e **linha cruzada**.
- Na visualização estatísticas entre varredura **X** e varredura **Y** (quando medições foram feitas no modo linha cruzada)
- Na visualização de linha unitária entre varredura **X** e varredura **Y** (quando medido no modo linha cruzada) e entre linhas **x** e entre curva de camada **liga/desliga**. Ao ajustar o cursor em uma barra de aço, aparecem o número da barra de aço, a camada, a distância e o diâmetro.
- Nas visualizações de linha múltipla e linha cruzada entre **exibição da medição da camada**, **diâmetro** e **potência do sinal**. Quando a potência do sinal é ajustada, você poderá clicar em **Aumentar nitidez** e ajustar o espectro de cor com as barras de ajuste **O** e **G**.
- Entre estatísticas **Normal** e **Avaliação DBV**.

As configurações podem ser alteradas, exceto as usadas para medições como faixas de medição, exibir barras de aço inclinadas, retornar para iniciar linha nova, altura da linha e largura da quadricula.

Markers	Lines	Distance	Snapsheets	Unit
0	3	0.000 m	0	Metric
14	1	1.311 m	0	Metric
0	3	0.000 m	0	Metric
5	1	0.000	0	Imperial
25	5	0.000	0	Imperial
25	4	0.000	0	Imperial
20	3	0.311	0	Imperial
20	3	0.311	0	Imperial
0	3	0.000 m	0	Metric
0	3	0.000 m	0	Metric
0	3	0.000 m	0	Metric

Ao clicar com o cursor direito numa célula marcada da coluna “unidade”, pode-se alterar a unidade para as medições marcadas.

Ao manter o cursor sobre **Device Info** são exibidas informações sobre o hardware, o software e a sonda.



**OBSERVAÇÃO!** Clique em “Adicionar” para anexar um comentário ao objeto.

Amostra de visualização de linha cruzada, camada



Para colar ou deletar medições, selecione uma ou mais fileiras e então clique com a tecla direita do mouse e selecione uma das seguintes opções: “Cortar/ Copiar” ou “Deletar”. Para colar numa outra pasta clique nela e clique colar com a tecla direita do mouse.

Nome	Date & Time	Mode	Rebars	Lines	Distance	Snapsheets	Unit
002	15/02/2014 12:22 PM	Location	0	0	0.000 m	0	Metric
003	15/02/2014 1:03 PM	Single-Line	14	1	1.311 m	0	Metric
004	15/02/2014 2:12 PM	Location	0	0	0.000 m	0	Metric
005	15/02/2014 3:08 PM	Single-Line	5	1	0.000 m	0	Metric
006	15/02/2014 3:27 PM	Multi-Line	25	5	0.000 m	0	Metric
007	15/02/2014 3:28 PM	Area Scan	28	3	0.000 m	0	Metric
008(01)	15/02/2014 3:52 PM	Multi-Line	28	3	0.000 m	0	Metric

Amostra da visualização com um número muito grande de medições



Para ver mais dados, puxe a barra para a direita.

## Ajustando as configurações

As configurações, incluindo diâmetro apenas podem ser ajustadas na tela do Profometer com tela Touchscreen. Para alterar as configurações você deve salvar os objetos com um nome diferente no PC. Em seguida abra os objetos relevantes novamente na tela touchscreen para alterar as configurações e transfira os objetos com as configurações alteradas para o PC.

## Ajustando data e hora

Com o botão direito clique na coluna de “Data e hora”.




A hora será ajustada apenas para a série selecionada.

No modo “Registro de dados” são exibidas a data e a hora de quando a medição foi feita.

## 8.2 Exportação dos dados

O PM-Link permite que você exporte objetos selecionados ou um projeto inteiro para usá-los em programas de terceiros. Clique no objeto medido que deseja exportar. Será realçado, como mostra a figura.

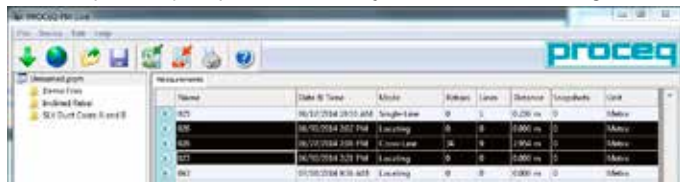

Clique no ícone “Exportar como arquivo(s) CSV”. Os dados são exportados como arquivo ou arquivos Microsoft Office Excel separados por vírgulas. As opções de exportação podem ser selecionadas na janela seguinte:



Ajuste os dados detalhados da camada para exportar, caso deseje (os dados podem ser muito pesados!)



Clique no ícone “Exportar como um gráfico” para abrir a seguinte janela que exibe as diversas opções de exportação que podem ser selecionadas.



Em ambos os casos, a janela de previsão mostra o efeito da emissão atualmente selecionada.

Antes de exportar os dados, faça o ajuste apropriado de

- Visualizar: “Snapshot”, estatísticas”, linha unitária”, linha múltipla”, “varredura de área” e “linha cruzada”.
- Unidade: “Métrico”, “Métrico japonês”, “Imperial” ou “Diâmetro imperial, camada e distância métrica”.
- Curva: ou “Nenhuma” ou “Curva de camada”.



**OBSERVAÇÃO!** Na visualização de linha múltipla pode-se comutar entre Camada e Diâmetro, em Estatísticas entre Normal e DBV.



**OBSERVAÇÃO!** Em casos normais, a Curva deve ser ajustada em “Nenhuma”, especialmente ao exportar arquivos pesados para uma tabela de Excel, porque a camada e a distância da curva são copiadas cada uma numa célula, em intervalos de distância de apenas 2,7 mm apenas.

- Ajuste a Visualização, Exibição de medições, Curva de camada apropriadas.
- Finalize clicando em exportar para selecionar o destino, nomeie o arquivo e no caso de emissão gráfica, para configurar o formato da emissão gráfica: .png, .bmp ou .jpg

### Exemplo de um arquivo CVS exportado

PM-Link Version	3.0.3.0	Statistical Data (mm)	Snapshot	Reflex	Cover Data (mm)	Line 1	Line 2	Line 3
Device Information		No. of Readings	0	36	Distance	80.5	0	26.9
Product Name	PM-630	Median	0	26.9		85.2	0	26.4
Product Number	UPC3-000-0008	Mean	0	27		85.5	0	0
Software Version	3.0.3.0	Standard Deviation	0	2.2		109.2	0	26.4
OS Version	3.0.3.0	Lowest	0	26		122	0	26.4
Hardware Revision	8.0	Highest	0	34		180.2	25.9	0
Probe Type	ProbeA_Line	Total Distance	-	3304		176.7	0	26.2
Probe Serial Number	PU000-000-0003	DBR Statistical Data (mm)				180.9	26.4	0
						275.6	0	27.4
File Data (mm)		Reflex				280.1	0	27.5
File Name	2	No. of Readings	27			285.9	27.5	0
Time	27.02.2014 10:05:29	Median	26.2			430.6	0	26.4
Comment		Mean	26.2			435.1	0	26.2
Measurement Mode	Multi Line	FC (mm)	0.00%			438.9	26.4	0
Diameter	16	C (mm)	25.9			467.5	0	26
Rotor Spacing	0	C (30%)	25.9			475.8	0	25.9
Cover Offset						486.6	25.4	0
Minimum Cover	22	Snapshot Data (mm)				512.5	0	26.2
Line Height	300	Line				518.9	26.2	0
Grid Width		Distance				610	0	26.1
Probe Position	Unknown	Cover				616.5	0	26.9
		Diameter				620.5	26.4	0
						792	29	15
						95.3	28	18
						194	29	15
						792	29	15


Todos os dados (iniciando com a versão PM-Link, passando por Dados estatísticos até Dados da camada) são escritos nas primeiras colunas iniciando com a coluna A.

Os dados de camada da varredura X e Y medidos no modo de linha cruzada são exibidos em blocos diferentes.

Os diâmetros ajustados no modo de linha unitária não são exibidos.

### Exemplo de um arquivo gráfico exportado

Visualização linha cruzada Potência do sinal Aumentar nitidez Ligado

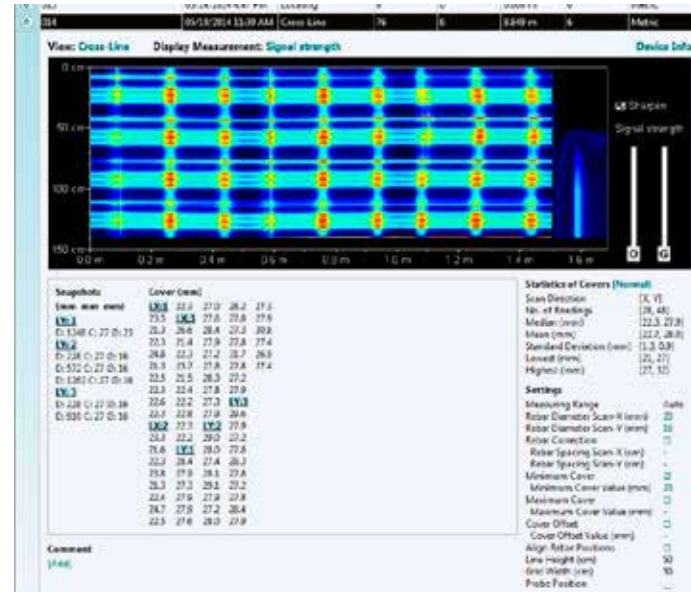

### 8.3 Deletando dados

O item do menu “Editar – Excluir” permite que você exclua uma ou mais séries selecionadas dos dados baixados.



**OBSERVAÇÃO!** Isso não exclui dados da unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen, apenas dados no projeto atual.

O item do menu “Editar – Selecionar tudo” permite que o usuário selecione todas as séries do projeto para deletar, exportar, etc.

### 8.4 Mais funções

Os seguintes itens do menu estão disponíveis através dos ícones no alto da tela:



Ícone “PQUUpgrade” - Permite atualizar o seu firmware através da internet ou a partir de arquivos locais.



Ícone “Abrir projeto” - Permite abrir um projeto .pql salvo anteriormente.



Ícone “Salvar projeto” - Permite que salve o projeto atual.



Ícone “Imprimir” - Permite imprimir o projeto. Você poderá selecionar no diálogo da impressora, se deseja imprimir todos os dados ou apenas os trechos selecionados.

## 9. Apêndices

### 9.1 Anexo A1: Diâmetros de barra de aço

Pode-se selecionar entre os seguintes diâmetros de barras de aço:

Métrico		Imperial			Japonês	
Tamanho do vergalhão	Diâm. (mm)	Tamanho do vergalhão	Diâm. (polegada)	Diâm (mm)	Tamanho do vergalhão	Diâm. (mm)
6	6	#2	0,250	6	6	6
7	7	#3	0,375	10	9	9
8	8	#4	0,500	13	10	10
9	9	#5	0,625	16	13	13
10	10	#6	0,750	19	16	16
11	11	#7	0,875	22	19	19
12	12	#8	1,000	25	22	22
13	13	#9	1,125	29	25	25
14	14	#10	1,250	32	29	29
...	...	#11	1,375	35	32	32
35	35	#12	1,500	38	35	35
36	36				38	38
37	37					
38	38					
39	39					
40	40					

## 9.2 Anexo A2: Correções para barras de aço próximas

Pode-se selecionar entre os seguintes espaçamentos de barras de aço:

Métrico, imperial cm, japonês		Polegada imperial	
5	cm	2,0	polegada
6	cm	2,4	polegada
7	cm	2,8	polegada
8	cm	3,2	polegada
9	cm	3,6	polegada
10	cm	4,0	polegada
11	cm	4,4	polegada
12	cm	4,8	polegada
13	cm	5,2	polegada

## 9.3 Anexo A3: Camada mínima / máxima

Pode-se selecionar entre as seguintes camadas:

Métrico, imperial mm, japonês		Polegada imperial	
10	mm	0,40	polegada
11	mm	0,44	polegada
...	mm	...	polegada
141	mm	5,52	polegada
142	mm	5,56	polegada
até 190	mm	até 7,48	polegada

**Proceq Europa**

Ringstrasse 2  
CH-8603 Schwerzenbach  
Telefone +41-43-355 38 00  
Fax +41-43-355 38 12  
info-europe@proceq.com

**Proceq UK Ltd.**

Bedford i-lab, Priory Business Park  
Stannard Way  
Bedford MK44 3RZ  
Reino Unido  
Telefone +44-12-3483-4515  
info-uk@proceq.com

**Proceq USA, Inc.**

117 Corporation Drive  
Aliquippa, PA 15001  
Telefone +1-724-512-0330  
Fax +1-724-512-0331  
info-usa@proceq.com

**Proceq Asia Pte Ltd**

12 New Industrial Road  
#02-02A Morningstar Centre  
Cingapura 536202  
Telefone +65-6382-3966  
Fax +65-6382-3307  
info-asia@proceq.com

**Proceq Rus LLC**

Ul. Optikov 4  
korp. 2, lit. A, Office 410  
197374 São Petersburgo  
Rússia  
Telefone/Fax + 7 812 448 35 00  
info-russia@proceq.com

**Proceq Oriente Médio**

P. O. Box 8365, SAIF Zone,  
Sharjah, Emirados Árabes Unidos  
Telefone +971-6-557-8505  
Fax +971-6-557-8606  
info-middleeast@proceq.com

**Proceq SAO Ltd.**

Operações América do Sul  
Alameda Jaú, 1905, cj 54  
Jardim Paulista, São Paulo  
Brasil Cep. 01420-007  
Telefone +55 11 3083 38 89  
info-southamerica@proceq.com

**Proceq China**

Unit B, 19th Floor  
Five Continent International Mansion, No. 807  
Zhao Jia Bang Road  
Xangai 200032  
Telefone +86 21-63177479  
Fax +86 21 63175015  
info-china@proceq.com

Sujeito a alterações. Copyright © 2014 por Proceq SA, Schwerzenbach. Todos os direitos reservados.

820 392 01P ver 12 2014

**proceq**

Made in Switzerland